




**GANTS ISOLANTS**  
**ELECTRICAL INSULATING GLOVES**  
**ELEKTRISCH ISOLIERENDE HANDSCHUHE**  
**GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD**  
**GUANTI ELETTOISOLANTI**  
**LUVAS DE ISOLAMENTO ELÉTRICO**  
**ELEKTRİK İZOLASYON ELDİVENİ**  
**SÄHKÖÄ ERISTÄVÄT KÄSINEET**  
**MONOTIKA ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ**  
**GEISOLEERDE HANDSCHOENEN VOOR WERKEN**  
**ONDER SPANNING**



CATU S.A. 10 à 20 Avenue Jean-Jaurès 92220 BAGNEUX CEDEX  
 Tél. 01 42 31 46 00 Télécopie 01 42 31 46 31

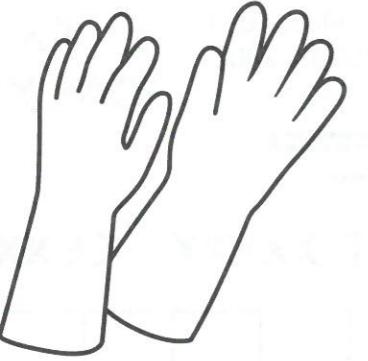

**Informations Supersafe - Gants isolants**  
**GANTS ISOLANTS EN60903:2003 IEC 60903:2014**

**UTILISATION**

L'utilisation de ces gants est exclusivement prévue pour des applications électriques. Ils contiennent du latex d'élastomère-caoutchouc naturel et des accélérateurs qui peuvent éventuellement provoquer des réactions allergiques. Nous vous conseillons de conserver ce document pour toute référence ultérieure.

**STOCKAGE**

Avant le déballage et entre les utilisations, conservez les gants dans leur emballage d'origine ou dans un sac d'électricien lorsque vous ne vous en servez pas. Ne comprenez ni ne pliez pas les gants. Ne les exposez pas à la chaleur directe, aux tuyaux de vapeur, aux radiateurs ou à toute autre source de chaleur artificielle. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil, aux lumières artificielles ni à toute autre source d'ozone. Stockez-les à des températures comprises entre 10 °C et 21 °C à 60 % (±10 %) d'humidité.

**AVANT UTILISATION**

Réalisez une inspection visuelle complète sur chacun des gants. Utilisez un dispositif manuel d'essai de pression à l'air pour gonfler le gant et ainsi détecter les éventuels défauts. Si vous estimatez que l'un des deux gants comporte un défaut, les deux gants de la paire doivent alors ne pas être utilisés et être renvoyés pour faire l'objet d'essais électriques ou être détruits.

**PRÉCAUTIONS**

Évitez tout contact avec les substances qui risqueraient d'affecter l'intégrité des gants telles que l'huile, les graisses et toute autre substance à base de pétrole, les solvants aliphatisques, la térebinthine, le white spirit ou les acides forts. N'utilisez pas les gants s'ils sont mouillés. Si vous portez des gants de protection sur les gants diélectriques, la dimension et la forme des gants de protection doivent être choisies de façon à ne pas déformer les gants diélectriques. La distance minimale entre la manchette du gant de protection et la partie supérieure de la manchette du gant diélectrique ne doit pas être inférieure à la distance spécifiée dans le tableau E.1 de la norme EN 60903:2003.

**NETTOYAGE**

Les gants sales pendant leur utilisation doivent être nettoyés à l'eau et au savon. Les gants mouillés suite à leur lavage ou pendant leur utilisation doivent entièrement sécher à une température inférieure ou égale à 65 °C.

**ATTENTION**

Les paires de gants, qu'elles aient été utilisées ou qu'elles soient stockées, présentent une durée d'utilisation limitée. CATU préconise les recommandations suivantes en ce qui concerne les inspections périodiques : Stockage : Il convient qu'aucun gant ne soit mis en service à moins qu'il n'ait été soumis à une procédure de vérification pendant les 12 mois précédents. Utilisation : Ne pas utiliser de gants, à moins qu'ils n'aient été préalablement soumis à une procédure de vérification depuis moins de six mois à partir de la mise en service. Cette période peut être étendue à 12 mois si les gants isolants sont utilisés de façon occasionnelle et s'ils sont stockés suivant les préconisations et dans le sachet d'origine. Procédure de vérification : Les essais comprennent un gonflage à l'air pour vérifier leur étanchéité, une inspection visuelle lorsqu'ils sont gonflés, puis un essai diélectrique suivant les prescriptions de la norme EN 60903. Pour les gants des classes 00 et 0, la vérification de leur étanchéité et l'inspection visuelle peuvent être considérées comme suffisantes selon les exigences nationales. Cependant, un essai diélectrique peut être réalisé à la demande du propriétaire. L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base n°0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS.

Test normatif UE réalisé par: (nº 2777) SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee Dublin 15.

Déclaration UE de conformité: [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)



**Supersafe User Information for Electrical Insulating Gloves**  
**ELECTRICAL INSULATING GLOVES EN60903:2003 IEC 60903:2014**

**USE**

These gloves are intended to be used exclusively for electrical purposes. This product contains natural rubber latex and accelerators which may cause allergic reactions. You are advised to retain this document for future use.

**STORAGE**

Prior to issue and between use. Keep gloves in their original packaging or in an electricians bag when not in use. Do not compress or fold the gloves. Keep away from direct heat, steam pipes, radiators or other sources of artificial heat. Keep away from direct sunlight, artificial light or other sources of ozone. Store in temperatures between 10°C and 21°C, humidity 60 ±10%.

**BEFORE USE**

Carry out a thorough visual inspection on each glove. Use a manually applied air test to inflate the glove to detect potential faults. If either glove is thought to be unsafe, the pair shall not be used and be returned for electrical testing or destroyed.

**PRECAUTIONS**

Avoid contact with any substance that could affect the glove integrity such as oil, grease or any other petroleum based substances, aliphatic solvents, turpentine, white spirit or strong acid. Do not use wet gloves. If protector gloves are worn over insulating gloves, the protector glove should be sized and shaped so the insulating glove shall not be deformed from its natural shape. The minimum distance between the cuff of the protector glove and the top of the cuff of the insulating glove should not be less than that specified in table E.1 of EN 60903:2003.

**CLEANING**

Gloves that are soiled in use should be washed with soap and water. Gloves that become wet from washing or in use should be dried thoroughly at a temperature not above 65 °C.

**CAUTION**

Whether they are used or stored, gloves have a limited life. CATU has issued the following recommendations regarding routine inspections: Storage: Gloves must not be commissioned unless they have been checked in the past 12 months. Use: Do not use gloves unless they have been checked less than six months following commissioning. This period can be extended to 12 months if the insulated gloves are used occasionally and stored according to the recommendations and in their original packaging. Check procedure: Tests include air inflation to check for tightness, a visual inspection when they are inflated, then a dielectric test in keeping with standard EN 60903. For class 00 and 0 gloves, the tightness check and visual inspection can be considered sufficient according to national requirements. However, a dielectric test may be performed at the owner's request. The PPE is subject to the conformity assessment procedure to type based on quality assurance of the production process (Module D) under surveillance of the notified body n° 0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS.

EU Type Test Examination carried out by: (nº 2777) SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee Dublin 15.

EU declaration of conformity: [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)



**Recomendaciones Supersafe - Guantes aislantes de la electricidad**  
**GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN60903:2003 IEC 60903:2014**

**UTILIZACIÓN**

La utilización de estos guantes está exclusivamente prevista para trabajos eléctricos. Contienen látex de caucho natural y aceleradores que eventualmente pueden provocar reacciones alérgicas. Le aconsejamos conservar este documento para posteriores consultas.

**ALMACENAMIENTO**

Conserve los guantes en su embalaje original o en una funda de protección cuando no sean utilizados. No comprima ni doble los guantes. No exponerlos directamente al calor, tuberías de vapor, calefacción o cualquier otra fuente directa de calor. No exponerlos a la luz directa del sol, luz artificial ni a cualquier fuente de ozono. Almacene los guantes a temperaturas comprendidas entre 10°C y 21°C a 60% (±10%) de humedad.

**ANTES DE LA UTILIZACIÓN**

Realice una inspección completa sobre cada uno de los guantes. Utilice un verificador neumático para inflar los guantes y detectar eventuales fallos. Si estima que uno de los guantes está defectuoso, ambos guantes no deben ser utilizados y deben ser enviados a verificar eléctricamente o ser des-truidos.

**PRECAUCIONES**

Evite cualquier contacto con sustancias que pudieran afectar la integridad de los guantes, tales como aceites, grasas, y cualquier sustancia derivada del petróleo, solventes alifáticos, terebentina, alcohol o ácidos fuertes. No utilizar los guantes si están mojados. Si utiliza guantes de protección encima de los guantes aislantes, las dimensiones y la forma de los guantes de protección deben de escogerse de manera que no deformen los guantes aislantes. La distancia mínima entre la bocamanga de los guantes de protección y la parte superior del guante aislante no debe ser inferior a la distancia especificada en la tabla E.1 de la norma EN 60903:2003.

**LIMPIEZA**

Los guantes sucios durante su utilización deben ser limpiados con agua y jabón. Los guantes mojados en la limpieza o durante su utilización deben secarse a una temperatura inferior o igual a 65°C.

**ATENCIÓN**

Los pares de guantes, ya hayan sido utilizados o estén almacenados, tienen una vida útil limitada. CATU hace las siguientes recomendaciones en lo que respecta a las inspecciones periódicas: Almacenamiento: Ningún guante debe ser utilizado a menos que haya sido sometido a un procedimiento de verificación en los últimos 12 meses. Utilización: No se deben utilizar guantes que no hayan sido sometidos a un procedimiento de verificación pasados menos de seis meses desde la puesta en servicio. Este periodo puede ser ampliado hasta 12 meses si los guantes aislantes son utilizados de manera ocasional y si están almacenados siguiendo las recomendaciones y en la bolsa original. Procedimiento de verificación: Las pruebas incluyen un inflado con aire para verificar su estanqueidad, una inspección visual mientras están inflados y un ensayo dieléctrico conforme a las disposiciones de la norma EN 60903. Para los guantes de las clases 00 y 0, la verificación de su estanqueidad y la inspección visual pueden ser consideradas como suficientes en función de las exigencias nacionales. No obstante, se puede realizar un ensayo dieléctrico a petición del propietario. El PPE está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basado en la garantía de calidad del proceso de producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado número 0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS.

Examen de Tipo UE realizado por: (nº 2777) SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee Dublin 15.

Declaración de conformidad UE: [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)



**Informação da Supersafe para Utilizadores de Luvas de Isolamento Elétrico**  
**ELÉTRICO LUVA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO EN60903:2003 IEC 60903:2014**

**UTILIZAÇÃO**

Estas luvas destinam-se a serem utilizadas exclusivamente para fins elétricos. Este produto contém látex de borracha natural e aceleradores que podem provocar reações alérgicas. Recomenda-se que esta documento seja guardada para uma utilização futura.

**ARMAZENAMENTO**

Antes de serem entregues e entre utilizações. Manter as luvas na respetiva embalagem original ou numa bolsa de eletricista quando não estiverem a ser utilizadas. Não comprimir nem dobrar as luvas. Manter afastadas do calor direto, tubos de vapor, radiadores ou outras fontes de calor artificial. Manter afastadas da luz solar direta, luz artificial ou outras fontes de ozono. Armazenar a temperaturas entre 10 °C e 21 °C e humidade 60 ±10%.

**ANTES DE UTILIZAR**

Efectuar uma inspecção visual de cada luva. Utilizar um teste de enchiamento manual da luva para detetar potenciais falhas. Se qualquer uma das luvas for considerada insegura, não utilizar o par e devolvê-lo para ser testado eletricamente ou destruído.

**PRECAUÇÕES**

Evitar o contacto com qualquer substância que possa afetar a integridade das luvas, como óleo, gordura ou quaisquer outras substâncias baseadas em petróleo, solventes alifáticos, terebentina, white spirit ou ácido forte. Não utilizar luvas molhadas. Se forem utilizadas luvas de proteção por cima das luvas de isolamento, as luvas de proteção devem ter o tamanho e a forma adequados para que a luva de isolamento não fique deformada. A distância mínima entre a bocamanga de os guantes de proteção e a parte superior do punho da luva de isolamento não deve ser inferior à especificada na tabela E.1 da norma EN60903:2003.

**LIMPEZA**

As luvas que ficam sujas com a utilização devem ser lavadas com sabão e água. As luvas que ficam molhadas com a lavagem ou durante a utilização devem ser secasmeticamente a uma temperatura não superior a 65 °C.

**ATENÇÃO**

Cada par de luvas, tanto em utilização como armazenadas, tem uma vida útil limitada. A norma EN60903:2003 recomenda uma inspecção periódica, um novo teste elétrico ou a substituição periódica. Não devem ser utilizadas luvas das classes 1, 2, 3 e 4, mesmo as que estejam armazenadas, exceto se tiverem sido testadas durante os últimos seis meses. O teste inclui o enchiamento com ar para verificar a existência de fugas de ar, uma inspecção visual sob pressurização e, por fim, um teste dielétrico de rotina de acordo com a norma EN60903:2003, secções 8.4.2.1 e 8.4.3.1. Para as luvas das classes 00 e 0, pode ser considerada adequada uma verificação de fugas de ar e uma inspecção visual de acordo com os requisitos nacionais. No entanto, pode ser realizado um teste dielétrico de rotina a pedido do proprietário. O PPI está sujeito ao procedimento de avaliação da conformidade para tipificar com base na garantia de qualidade do processo de produção (Módulo D) sob vigilância do organismo notificado n.º 0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS.

O Certificado UE foi levado a cabo por: (nº 2777) SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee Dublin 15.

Declaração de conformidade da UE: [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)



**Supersafe Benutzerinformation für elektrisch isolierende Handschuhe**  
**ELEKTRISCH ISOLIERENDE HANDSCHUHE EN60903:2003 IEC 60903:2014**

**EINSATZBEREICH**

Diese Handschuhe sind ausschließlich für elektrische Anwendungen bestimmt. Dieses Produkt enthält Natur-kautschuklatex und Beschleuniger, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Bitte bewahren Sie diese Dokumentation für den zukünftigen Gebrauch auf.

**AUFBEWAHRUNG**

Bei Nichtgebrauch bewahren Sie die Handschuhe bitte in der Originalverpackung oder in einer Elektrikertasche auf. Die Handschuhe nicht zusammendrücken oder falten. Von direkter Hitze, Dampfrohren, Heizkörpern und anderen künstlichen Wärmequellen fernhalten. Von direktem Sonnenlicht, Kunstlicht oder anderen Ozonquellen fernhalten. Bei Temperaturen zwischen 10°C und 21°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 60 ±10% lagern.

**VOR GE BRAUCH**

Führen Sie bei jedem Handschuh eine Sichtprüfung vor. Überprüfen Sie manuell die Luftdichtheit der Handschuhe. Hierzu den Handschuh aufblasen, um mögliche Fehler zu erkennen. Falls bei einem Handschuh eine Unsicherheit festgestellt wurde, darf das Handschuhpaar nicht verwendet werden und muss zwecks elektrischer Prüfungen zurückgesendet oder vernichtet werden.

**VORSICHTSMASNAHMEN**

Kontakt mit anderen Substanzen vermeiden, welche die Unversehrtheit der Handschuhe beeinträchtigen können wie, z.B. Öle, Fette oder andere Substanzen auf Petroleumbasis, aliphatische Verdünner, Terpentin, Lack-Benzin oder starke Säuren. Handschuhe in nassem Zustand nicht verwenden. Beim Tragen von Schutzhandschuhen über Isolationshandschuhen sollte der Schutzhandschuh derart bemessen und geformt sein, so dass die natürliche Form des Isolationshandschuhs nicht verändert wird. Der Mindestabstand zwischen Manschette des Schutzhandschuhs und der Manschettenoberseite des Isolationshandschuhs sollte nicht unter dem vorgeschriebenen Wert laut Tabelle E.1 der Norm EN 60903:2003 liegen.

**REINIGUNG**

Handschuhe, die beim Gebrauch beschmutzt werden, müssen mit Seife und Wasser gewaschen werden. Handschuhe, die beim Waschen oder beim Gebrauch nass werden, müssen bei einer Temperatur bis maximal 65°C gründlich getrocknet werden.

**ACHTUNG !**

Handschuhe weisen eine begrenzte Lebensdauer auf, unabhängig davon, ob diese verwendet oder gelagert werden. CATU empfiehlt die folgenden Anweisungen in Bezug auf regelmäßige Inspektionen zu befolgen: La-gerung: Es dürfen keine Handschuhe verwendet werden, die nicht innerhalb der vergangenen 12 Monate überprüft worden sind. Verwendung: Es dürfen keine Handschuhe verwendet werden, die nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Erstverwendung überprüft worden sind. Dieser Zeitabschnitt kann auf bis zu 12 Monate verlängert werden, wenn die Handschuhe nur gelegentlich verwendet werden und gemäß den Empfehlungen in der Originalverpackung gelagert werden. Überprüfungsverfahren:

**Supersafe Användarinformation för elektriskt isolerande handskar**  
ELEKTRISKT ISOLERANDE HANDSKAR EN60903:2003 IEC 60903:2014

**ANVÄNDNING**

Dessa handskar är avsedda att användas enbart på elektriska användningsområden. Denna produkt innehåller naturgummilatex och acceleratorer som kan orsaka allergiska reaktioner. Det är rekommenderat att spara denna dokument för framtida bruk.

**FÖRVARING**

För användning och mellan användningstillfällen: Förvara handskarna i sin ursprungliga förpackning eller i en elektrikerväska när de inte används. Tryck inte ihop och vik inte hands-karna. Förvaras åtskilt från direkt värme, ångrör, element och andra konstgjorda värmekällor. Förvaras åtskilt från direkt solljus, konstgjord belysning och andra ozonkällor. Förvarings-temperatur: 10-21 °C. Fuktighet: 60 ±10 %.

**FÖRE ANVÄNDNING**

Kontrollera noga varje handske oculärt. Testa handskens manuellt genom att blåsa upp den för att upptäcka eventuella defekter. Om någon av handskarna antas vara förenad med risker, får ingen av handskarna användas och ska returneras för elektrisk provning eller förtöras.

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

Undvik kontakt med ämnen som skulle kunna påverka handskens integritet, till exempel olja, smörjmedel eller andra petroleumbaserade ämnen, olifatiska lösningsmedel, terpentin, lack-nafta eller starka syror. Använd inte våta handskar. Om skyddshandskar används ovanpå iso-lerande handskar, bör skyddshandsken vara tillräckligt stor och formad för att inte deformera den isolerande handskens naturliga form. Det minsta avståndet mellan skyddshandskens manschett och den isolerande handskens övre del är högst det som anges i tabell E.1 i EN 60903:2003.

**RENGÖRING**

Handskar som är smutsiga ska rengöras med vatten och såpa. Handskar som blivit våta av rengöring eller vid användning ska torra helt vid en temperatur på högst 65 °C.

**FÖRSIKTIGHETSREGLER**

Handskarna har en begränsad livslängd, oavsett om de har använts eller legat i ett förråd. CATU ger följande rekommendationer för periodiska kontroller: Förvaring: Inga handskar bör tas i bruk som inte har genomgått ett granskningsförfarande under de senaste 12 månaderna. Användning: Använd inte handskar som inte först genomgått ett granskningsförfarande mindre än 6 månader innan de togs i bruk. Denna period kan utökas till 12 månader om iso-lerhandskar används på tillräcklig basis och om de förvaras enligt rekommendationerna och i sin originalförpackning. Granskningsförfarande: I provningarna ingår att handskarna fylls med luft för att kontrollera tätheten, en okulär besiktning när de är uppblåsta och därefter ett spänningssprov enligt anvisningarna i standarden EN 60903. För handskar i klasserna 00 och 0 kan en kontroll av tätheten och en okulär besiktning anses vara tillräckligt enligt nationella krav. Ett spänningssprov kan dock genomföras på ägarens begäran. Skyddskläderna är föremål för konformitetsutvärderingsproceduren för typ baserat på kvalitetsförsäkring för produktionsprocessen (Modul D) under övervakning av meddelat organ nr. 0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS.

EU-typprovning utförd av: (n° 2777) SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonée Dublin 15.

EU försäkran om överenstämmelse: [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)



Πληροφορίες υπερασφάλειας χρήστη για τα Μονωτικά γάντια ηλεκτρισμού.  
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ EN60903:2003 IEC 60903:2014

**Χρήση**

Aυτά τα γάντια προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε ηλεκτρικές εργασίες. Αυτό το προϊόν περιέχει λατέξ από φυσικό καουτσούκ και επιπαχνές οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Κατάλληλα να διατηρήσει αυτό το έγγραφο για μελλοντική χρήση.

**Απόθετη Κεύση**

Πριν από την πρώτη χρήση και μεταξύ των χρήσεων. Φυλάσσετε τα γάντια στην αρχική συσκευασία τους ή σε μια τοάνα ηλεκτρολόγου όπων δεν τα χρησιμοποιήσατε. Μην ψυγείτε και μην διπλώνετε τα γάντια. Να φυλάσσονται μακρά από άμεση θερμότητα, σωλήνες ατμού, θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές τεχνητής θερμότητας. Να φυλάσσονται μακριά από το άμεσο φως του ήλιου, το τεχνητό φως ή άλλες πηγές δύσης. Αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 21°C, υγρασία 60 ±10%.

**Τρίτη Τη Χρήση**

Πραγματοποιήστε μια λεπτομερή οπτική επιθεώρηση σε κάθε γάντι. Πραγματοποιήστε μια δοκιμή αέρα με το χέρι φουσκώνοντας τα γάντια ώστε να ανιχνευτούν πιθανά ελαττώματα. Εάν υπάρχει αμφιβολία για την ασφάλεια ενός από τα δύο γάντια, το ζευγάρι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλλά να επιστραφεί για ηλεκτρική δοκιμή ή να καταστραφεί.

**ΠρόφυλαΞείς**

Αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε ουσία που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ακε-ραιότητα των γαντιών όπως λάδι, λίτος ή οποιοδήποτε άλλη ουσία με βάση το πετρέλαιο, αλει-φατικό διάλυτες, τερεψινή, νέφτη ή δυνατό οξεί. Μην χρησιμοποιήστε τα γάντια όπων δεν είναι υγρά. Εάν φοριούνται προστατευτικά γάντια πάνω από τα μονωτικά γάντια, το προστατευτικό γάντι θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα ώστε να μην παραμορφώνται το αρχικό σχήμα του μονωτικού γαντιού. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της μανσέτας του προ-στατευτικού γαντιού και της κορυφής της μανσέτας του μονωτικού γαντιού δεν πρέπει να είναι λιγότερο από αυτό που καθορίζεται στον πίνακα E.1 του EN 60903:2003.

**Καθαρισμός**

Τα γάντια που λερώνονται κατά τη χρήση θα πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό. Γάντια που υγραινονται από την πλύση ή κατά τη χρήση θα πρέπει να στεγνώνονται λεπτομερώς σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 65°C.

**Πρόσοχη**

Τα ζευγάρι γαντιών, τόσα από που βρίσκονται σε χρήση, δύο και αυτά που βρίσκονται σε απο-θήκευση έχουν περιορισμένη διάρκεια χρηστικής ζωής. Η CATU παρέχει τις κάτωθι συστάσεις αναφορικά με τους περιοδικούς έλεγχους: απόθετηση: Κανένα γάντι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία ελέγχου κατά τη διάρκεια του διαστήματος των 12 προηγούμενων μηνών. Χρήση: Μην χρησιμοποιείτε τα γάντια εάν δεν έχουν προηγούμενα υποβληθεί σε διαδικασία ελέγχου, εντός ελάχιστου διαστήματος μπορεί να επεκταθεί μέχρι τους 12 μήνες εάν τα μονωτικά γάντια χρησιμοποιούνται περιστασιακά και εάν αποθηκεύονται σύμφωνα με τις συστάσεις και εντός του αρχικού σάκου τους. Διαδικασία ελέγχου : Οι δικιμές περιλαμβάνουν πλήρωση με αέρα για έλεγχο της στεγνότητας, οπτική επιθεώρηση σε κατά-σταση πλήρωσης με αέρα και, ακολούθως, διηλεκτρική δοκιμή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου EN 60903. Για τα γάντια των κατηγοριών 00 και 0, ο έλεγχος της στεγνότητας και η οπτική επιθεώρηση μπορούν να θεωρηθούν επαρκείς ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, διηλεκτρική δοκιμή πρέπει να εκτελείται κατόπιν αιτήσης του κα-τόκου. Το PPE υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του τύπου στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας (Ενότητα D) υπό καθεστώς επιτήρησης από τον γνωστοποιημένο φορέα αρ. 0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS. Η εξέταση τύπου EK που διενεργείται από: (n° 2777) SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonée Dublin 15.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ: [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)

**FI Supersafe - Sähköä eristävien käsineiden käyttöohjeet**  
SÄHKÖÄ ERISTÄVÄT KÄSINEET EN60903:2003 IEC 60903:2014

**KÄYTÖ**

Näiden käsineiden käyttö on tarkoitettu ainoastaan sähkötöihin. Tuote sisältää luonnonkumia (lakteisia) ja katalyytejä, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä asiakirja myöhempää käyttöä varten.

**SÄILYTYS**

Ennen ensimmäistä käytöksestä ja aina käytön jälkeen: Säilytä käytämättömät käsineet niiden alkuperäisessä pakkauksessa tai sähköasentajan työkalupakkissa. Älä purista tai taivuta käsineitä. Suojaudu kuumuudesta, höyriltä, lämpöpattereelta ja muilta kelinotekoisilta lämpölähtöiltä. Suojaudu suoralta auringonvalolta, keinotekoiselta valolta tai muilta otsonilähteiltä. Säilytä 10 - 21 °C lämpötilassa, kosteus 60 ±10 %.

**ENNEN KÄYTÖÄ**

Tarkista molemmat käsineet visuaalisesti. Suorita manuaalinen testi puhaltamalla käsineeseen ilmaa havaitaksesi mahdolliset vauriot. Jos yksi käsineparin käsineistä arvelaan vaaralliseksi, koko käsinepari ei saa käyttää ja se palautetaan jänniteresistestiin tai hävitettään.

**VAROTIMENPITÉE**

Vältä kosketusta aineisiin, jotka saattavat vioittaa käsineiden eheyttä kuten öljy, rasva tai muita raka-ol-jyphojaisiin aineet, alifaattiset liuokset, tärpäti, white spirit tai voimakas hapo. Älä käytä märkää käsineitä. Jos suoja-käsineet ovat kuluneet eristävien käsineiden päättä, suoja-käsine mitoitetaan ja muotoillaan siten, ettei eristävä käsine poikkea alkuperäisestä muodostaan. Suoja-käsineen rannekkeen ja eristävän käsineen rannekkeen yläosan minimi etäisyys ei saa alittaa EN 60903:2003 taulukossa E1 olevia mää-räyksiä.

**PUHDISTUS**

Käytössä liikaantuneet käsineet pestääntä saippualla ja vedellä. Pesussa tai käytössä kastuneet käsineet kuivataan huolellisesti alle 65 °C lämpötilassa.

**VAROITUS**

Varastoituna samoin kuin käytössä olevien käsineiden käyttöikä on rajoitetulta. CATU suosittelee seuraavia määriäksiköitä tarkastuksia: Varostointi: On suositeltavaa, että yhtäan käsineittä ei oteta käytöön, jollei sillä ole suoritettu tarkastusmenetelmää viimeisten 12 kuukauden aikana. Käyttö: Käsineittä ei saa käyt-tää, jos niille ei ole suoritettu tarkastusta tarkastusmenetelmää käytäneen viimeistään 6 kuukautta niiden käytöntöön jälkeen. Edellä mainittu ajanjakso voidaan laajentaa 12 kuukuteen, jos eristävää käsineitä käytetään vain satunnaisesti ja jos ne varastoidaan suositeltu tavalla alkuperäisessä pakkauksessa. Tarkastusmenetelmä: Testeihin sisältyy tällöi ilmalla tiiviyden tarkastamista varten, niiden silmämäärienäisen tarkastelu, kun ne ovat täynnä ilmaa ja sen jälkeen EN 60903 standardin vaatimusten mukainen dielektrinen mittaus. 00- ja 0-luokan käsineille katsotaan riittäväksi niiden tiiviyden tarkasta-minen ja silmämäärienäisen tarkastus maakohtaisista vaatimuksista riippuen. Kuitenkin dielektrinen mittaus voidaan suorittaa omistajan pyynnöstä. Henkilönsuojaimen (PPE) sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenetellyä tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva typpimukaisuus (moduuli D) ilmoitetuin laitokseen numero 0334 ASQUAL Association Qualité 14, rue de Reculettes 75013 PARIS, valvonnassa.

EU-typitarkastuksen on suoritettu: (n° 2777) SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonée Dublin 15.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)



**Supersafe - INSTRUCJA OBSŁUGI Informacje dla użytkownika rękawic elektroizolacyjnych**

REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE EN60903:2003 IEC 60903:2014

**ZASTOSOWANIE**

Te rękawice są przeznaczone do użytku wyłącznie w celach elektrycznych. Produkt ten zawiera latek naturalny i przysprzeczki, które mogą powodować reakcje alergiczne. Zaleca się zachowanie niniejszego dokumentu do przyszłego wykorzystania.

**PRZECHOWYwanie**

Przed wydaniem i do czasu następnego użycia, przechowuj rękawice w ich oryginalnym opakowaniu lub w torbie elektryk, kiedy nie są używane. Nie ściąkać ani zginać rękawic. Unikaj bezpośredniego ciepla, trzymając dala od przewodów par, grzejników i innych źródeł ciepla. Nie wystawiać bezpośrednio światła słonecznego, światła sztucznego ani innych źródeł oświetlenia. Przechowuj w tem-peraturen od 10°C do 21°C i wilgotności 60 ±10%.

**PRZED UŻYCiem**